

UNITESTER 07

**prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného
ručného náradia**

Návod na obsluhu

UNITESTER 07 je prístroj určený na revízie a kontroly elektrických spotrebičov a prenosného ručného náradia podľa STN/ČSN 33 1600, STN/ČSN 33 1610 resp. STN EN 60 204-1.

Prístrojom je možné merať:

- izolačný odpor R_{ISO} napäťom 50, 100, 250 resp. 500 V
- odpor ochranného vodiča R_{PE} jednosmerným prúdom min. 200 mA
- odpor ochranného vodiča R_{PE} striedavým prúdom min. 10 A AC
- úbytok napäťia na ochrannom vodiči U_Δ meraný striedavým prúdom min. 10 A AC
- unikajúce prúdy náhradnou metódou I_D
- unikajúce prúdy rozdielovou metódou I_Δ
- unikajúce prúdy priamou metódou I_{PE}
- sietové napätie U_N
- prúd odoberaný meraným spotrebičom I_N , príkon spotrebiča P a $\cos\varphi$ spotrebiča
- dotýkový prúd I_F do 3 mA
- zvyškové napätie 0 ÷ 360 V

⚠ Základné pokyny pre používanie prístroja:

- Skôr ako začnete prístroj používať, preštudujte si tento Návod na obsluhu a riadte sa jeho pokynmi!
- S meracím prístrojom smie pracovať len osoba poučená!
- Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie prístroja, poprípade aj úraz elektrickým prúdom!
- Používajte len také príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky popr. je ho možné objednať z voliteľného príslušenstva.
- Po pripojení prístroja do siete sa na displeji na krátku dobu zobrazí logo výrobcu, prebehnuté všetky testy a potom sa na displeji zobrazí hodnota sietového napäťia. V prípade zobrazenia akéhokoľvek iného údaju na displeji, poprípade ak displej nezobrazuje nič je potrebné prístroj okamžite odpojiť od siete a odstrániť poruchu!
- Pred zapnutím prístroja do siete nesmie byť meraný spotrebič zapojený do meracej zásuvky (2).
- Každé meranie prebieha počas predom navolenej doby. Prebiehajúce meranie je možné kedykoľvek ukončiť opäťovným stlačením tlačidla ŠTART!

! UPOZORNENIE :

Z praktického hľadiska doporučujeme vykonat' jednotlivé merania v následujúcom poradí:

- izolačný odpor
- odpor ochranného vodiča
- unikajúci prúd náhradnou metódou

Ak vyhovejú predchádzajúce bezpečnostné merania je možné pokračovať aj v ostatných meraniach, pri ktorých je v meracej zásuvke (2) napätie 230 V, 50 Hz!

platí len pre UNITESTER 07/10A


Popis prístroja:

Prístroj UNITESTER 07 je umiestnený v krabičke z umelej hmoty.

Je napájaný priamo zo siete 230 V, 50 Hz.

Jednotlivé meracie režimy sa navoľujú pomocou tlačidiel na čelnom panely prístroja.

Merané elektrické spotrebiče so zástrčkou sa pripájajú k prístroju pomocou meracej zásuvky, ktorá je umiestnená navrchu prístroja.

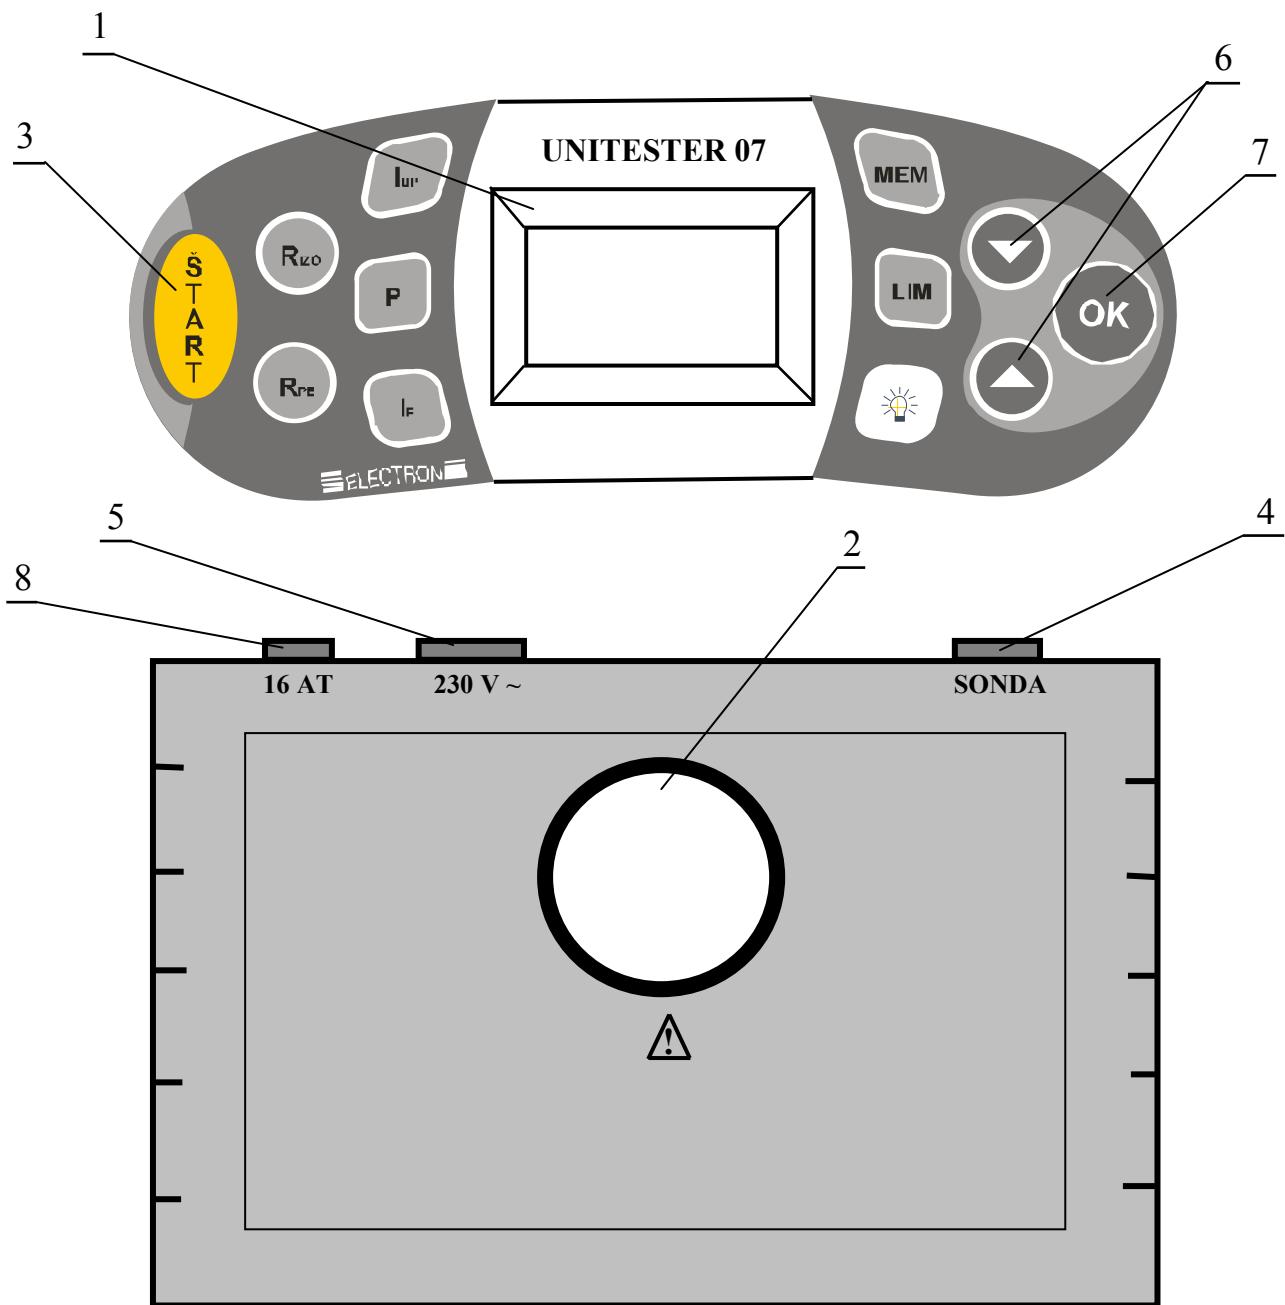

LEGENDA:

1. Výstupný grafický LCD displej
2. Meracia zásuvka pre pripojenie meraného spotrebiča: max. 16 A
3. Štartovacie tlačidlo – START pre spúštenie jednotlivých meraní
4. Konektor SONDA pre pripojenie meracej sondy na meranie odporu ochranného vodiča, izolačného stavu a dotýkového prúdu
5. Konektor pre pripojenie prívodnej šnúry
6. Tlačidla pre navoľovanie jednotlivých parametrov meraní
7. Tlačidlo OK na potvrdenie jednotlivých parametrov meraní

Uvedenie prístroja do prevádzky

Prístroj sa pripája do siete s napäťom 230 V, 50 Hz.

**⚠ Pred každým pripojením prístroja UNITESTER 07 k sieti skontrolujte, či nie je viditeľne poškodená prívodná šnúra, hlavne jej izolácia.
V prípade, že zistíte poškodenie prívodnej šnúry, nepripojujte prístroj na napájacie napätie.**

Prístroj UNITESTER 07 neobsahuje sietový vypínač. Zapnutie prístroja spočíva v pripojení prístroja na sietové napätie pomocou prívodnej šnúry.

⚠ Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či nie je v meracej zásuvke prístroja (2) pripojený meraný spotrebič!

Pohyblivý prívod pripojte do konektora 230 V/50 Hz (5) na zadnej strane prístroja.

Druhý koniec pohyblivého prívodu zapojte do zásuvky 230 V/16 A.

Displej prístroja sa rozsvieti, na krátku dobu sa na ňom zobrazí logo výrobcu a potom sa prístroj automaticky prepne do režimu merania sietového napäťia.

Na displeji je zobrazená hodnota meraného sietového napäťia.

Podsvietenie displeja

Po krátkom stlačení tlačidla ☼ sa displej rozsvieti.

Podsvietenie displeja zrušíme opäťovným stlačením tlačidla ☼.

UPOZORNENIE !

Počas merania môže byť na meracej zásuvke napätie až 500 V DC a 250 V AC!

POZOR NEBEZPEČIE ÚRAZU!

Pre správnu funkciu prístroja je nevyhnutné, aby sietová zásuvka, z ktorej je prístroj napájaný zodpovedala požiadavkám príslušných STN, zvlášť, aby bolo zajistené kvalitné pripojenie ochranného vodiča PE.

Kontrola stavu ochranného vodiča v napájacej sieti

Prístroj UNITESTER 07 umožňuje kontrolovať stav ochranného vodiča v napájacej zásuvke. Prístroj kontroluje správne zapojenie ochranného vodiča a zároveň kontroluje prítomnosť nebezpečného dotýkového napäťia na ochrannom kolíku napájacej zásuvky.


⚠ Kontrola stavu ochranného vodiča prebehne stále pri stisku tlačidla ŠTART (pri dotyku palca na vodivý nit, ktorý je súčasťou štartovacieho tlačidla).

Ak je pripojenie ochranného vodiča nevyhovujúce objaví sa na displeji prístroja chybové hlásenie - **ERROR PE** a prístroj sa zablokuje.

Ďalšia činnosť s prístrojom je možná až po odstránení príčiny a novom pripojení prístroja k napájacej sieti.

Popis displeja a znakov na displeji

Režim merania, výsledky meraní, parametre meraní a upozorňujúce symboly sú na displeji prehľadne zobrazené.

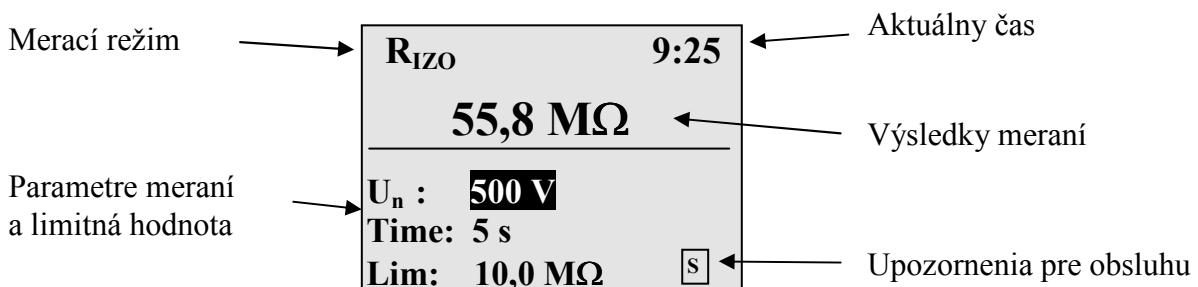


Upozornenia pre obsluhu:

- Z** - pri meraní je potrebné meraný objekt zapnúť
- S** - pri meraní je potrebné použiť meraciu sondu
- ⚠** - upozornenie na nebezpečné napätie na výstupných svorkách prístroja

Meranie odporu ochranného vodiča prúdom 200 mA DC


Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla **R_{PE}** na čelnom panely prístroja.

Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie odporu ochranných obvodov:

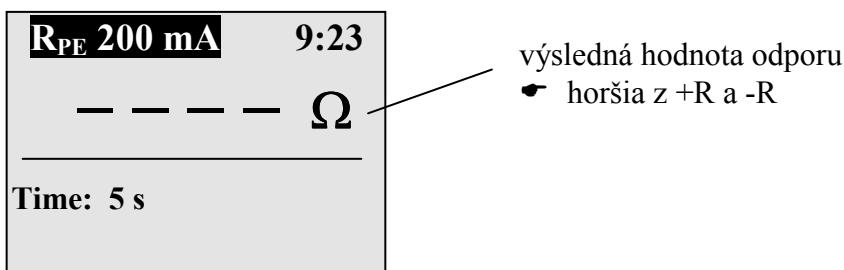

Tlačidlom **OK** potvrdíme meranie R_{PE} 200 mA.

Zvýrazní sa okienko s časom merania odporu:

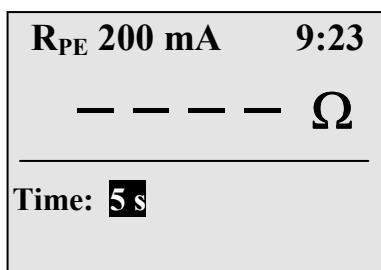

Zmenu času merania uskutočníme tlačidlami **▲**, **▼** a potvrdíme tlačidlom **OK**.

- Meraciu sondu, ktorá je súčasťou dodávky pripojíme do konektora SONDA (4).
- Hrotom meracej sondy sa dotkneme kolíka PE v meracej zásuvke prístroja (2) a stlačíme štartovacie tlačidlo ŠTART. Prebehne meranie, ktoré sa automaticky ukončí. Na displeji sa musí zobraziť hodnota blízka nule.

V prípade, že na displeji sa zobrazí hodnota rozdielna od nuly resp. s mínusovým znamienkom, je potrebné skalibrovať hodnotu odporu v meracej sonde.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2).
- Hrotom meracej sondy sa pripojíme na neživú vodivú časť meraného spotrebiča a stlačíme tlačidlo ŠTART. Meranie sa ukončí automaticky po nastavenom čase!

Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota ochranného obvodu.

Kalibrácia meracieho prívodu:


Stlačíme na dlhšiu dobu tlačidlo **R_{PE}**. Na displeji sa zobrazí KALIBRÁCIA PRÍVODU.

Hrotom meracej sondy sa pripojíme na kolík PE v meracej zásuvke (2).

Stlačíme tlačidlo ŠTART a držíme ho stlačené až do okamihu keď sa na displeji zobrazí KALIBRÁCIA OK!


• Meranie R_{PE} a U_Δ prúdom min. 10 A AC

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla R_{PE} na čelnom panely prístroja. Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie odporu ochranných obvodov:

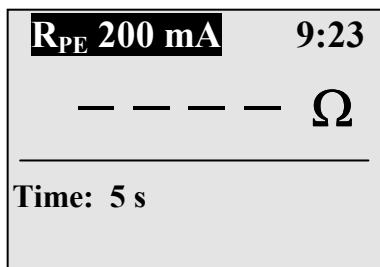

Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown si navolíme R_{PE} 10 A a stlačíme OK

Na displeji sa zobrazí menu pre meranie odporu ochranných obvodov prúdom 10 A AC.

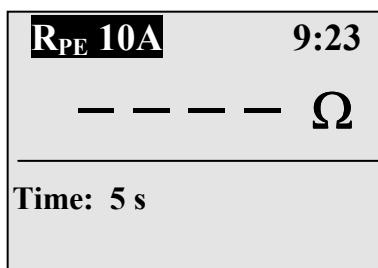

Zmenu času merania uskutočníme tlačidlami \blacktriangle , \blacktriangledown a potvrdíme tlačidlom OK.

- Meraciu sondu, ktorá je súčasťou dodávky pripojíme do konektora SONDA (4).
- Hrotom meracej sondy sa dotkneme kolíka PE v meracej zásuvke prístroja (2) a stlačíme štartovacie tlačidlo ŠTART na sonde. Prebehne meranie, ktoré sa automaticky ukončí. Na displeji sa musí zobraziť hodnota blízka nule.

V prípade, že na displeji sa zobrazí hodnota rozdielna od nuly resp. s mínusovým znamienkom, je potrebné skalibrovať hodnotu odporu v meracej sonde.


- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2).
- Hrotom meracej sondy sa pripojíme na neživú vodivú časť meraného spotrebiča a stlačíme tlačidlo ŠTART. Meranie sa ukončí automaticky.

Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota odporu ochranného obvodu a úbytku napäťia na ochrannom obvode.

• platí len pre UNITESTER 07/10A

Meranie izolačného odporu

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla **R_{IZO}** na čelnom panely prístroja.
Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie izolačných odporov:

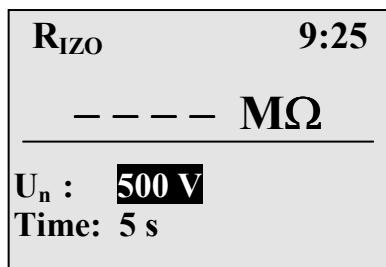

Tlačidlami **▲** a **▼** nastavíme požadované meracie napätie a potvrdíme ho stlačením OK.
Zvýrazní sa okienko s časom merania – Time.

Podobným spôsobom tlačidlami **▲** a **▼** nastavíme požadovaný čas merania a potvrdíme ho stlačením OK.


Prístroj bude merať izolačný odpor navoleným meracím napäťím počas nastavenej doby merania.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2).
- Stlačíme štartovacie tlačidlo **START!** Meranie sa rozbehne. Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota izolačného odporu. Meranie sa ukončí automaticky po navolenom čase.


Meranie unikajúcich prúdov náhradnou metódou I_D

Tento metódou sa merajú spotrebiče, ktoré nie sú v prevádzke.
Meria sa striedavým napäťím 40 V, 50 Hz.

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla **I_{UP}** na čelnom panely prístroja.
Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie unikajúcich prúdov:

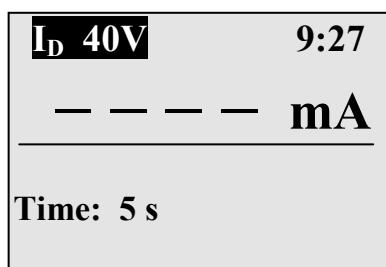

Tlačidlom OK potvrdíme meranie unikajúcich prúdov náhradnou metódou.
Zvýrazní sa okienko s časom merania.

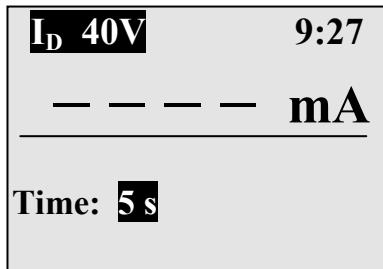

Tlačidlami **▲** a **▼** nastavíme požadovaný čas merania a potvrdíme ho stlačením OK.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2) a zapneme jeho vypínač.

POZOR !

Spotrebiče, ktoré majú vypínač musia byť zapnuté.

Spotrebiče, ktoré sú zapínané elektronicky musia mať počas merania tento elektronický spínač skratovaný. Ak to nie je možné nie je možné túto metódu použiť.


- Stlačíme štartovacie tlačidlo **START!** Prebehne meranie, ktoré sa automaticky ukončí samo. Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota náhradného unikajúceho prúdu I_D prepočítaná na menovité sieťové napätie 230 V.

Meranie unikajúcich prúdov priamou metódou I_{PE}


Tento metódou sa merajú spotrebiče, ktoré sú v prevádzke.

Meria sa sieťovým napäťom 230 V, 50 Hz.

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla **I_{UP}** na čelnom panely prístroja.
Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie unikajúcich prúdov:

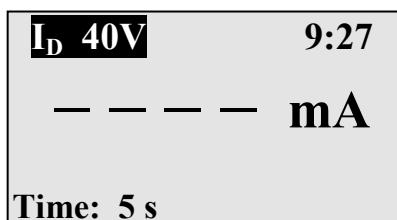

Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown si navolíme I_{PE} 230V a stlačíme OK
Na displeji sa zobrazí menu pre meranie unikajúcich prúdov priamou metódou.

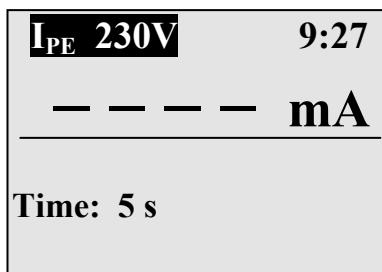

Zmenu času merania uskutočníme tlačidlami \blacktriangle , \blacktriangledown a potvrdíme tlačidlom OK.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2) a zapneme jeho vypínač.

POZOR !

Spotrebiče, ktoré majú vypínač musia byť zapnuté.

Spotrebiče, ktoré sú zapínané elektronicky musia mať počas merania tento elektronický spínač skratovaný. Ak to nie je možné nie je možné túto metódu použiť.


- Stlačíme štartovacie tlačidlo ŠTART! Prebehne meranie, ktoré sa ukončí automaticky samo.
Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota unikajúceho prúdu I_{PE}

Meranie unikajúcich prúdov rozdielovou metódou I_Δ

Touto metódou sa merajú spotrebiče, ktoré sú v prevádzke.


Meria sa sieťovým napäťom 230 V, 50 Hz. Je to univerzálna metóda.

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla I_{UP} na čelnom panely prístroja.
Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie unikajúcich prúdov:

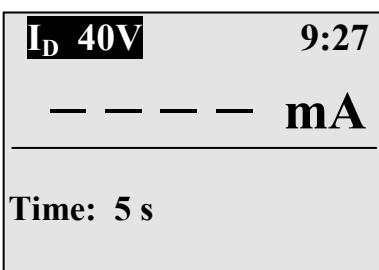

Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown si navolíme I_Δ 230 V a stlačíme OK.

Na displeji sa zobrazí menu pre meranie unikajúcich prúdov rozdielovou metódou.

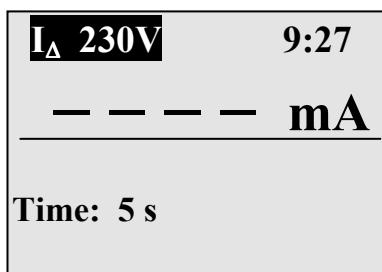

Zmenu času merania uskutočníme tlačidlami ▲ , ▼ a potvrdíme tlačidlom OK.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2) a zapneme jeho vypínač.

POZOR !

Spotrebiče, ktoré majú vypínač musia byť zapnuté.


Spotrebiče, ktoré sú zapínané elektronicky musia mať počas merania tento elektronický spínač skratovaný. Ak to nie je možné nie je možné túto metódu použiť.

- Stlačíme štartovacie tlačidlo ŠTART! Prebehne meranie, ktoré sa ukončí automaticky samo.
Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota unikajúceho prúdu I_{PE}

Meranie príkonu P, odoberaného prúdu I_N a $\cos \varphi$

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla **P** na čelnom panely prístroja.

Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie príkonu:

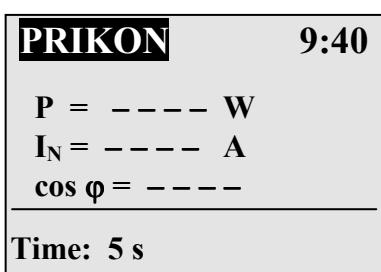

Tlačidlom OK potvrdíme meranie príkonu.

Zvýrazní sa okienko pre nastavenie času merania.


Zmenu času merania uskutočníme tlačidlami ▲ , ▼ a potvrdíme tlačidlom OK.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2) a zapneme jeho vypínač.

- Stlačíme štartovacie tlačidlo ŠTART! Meranie sa rozbehne. Na displeji sa zobrazí súčasne hodnota nameraného príkonu, odoberaného prúdu a $\cos \varphi$.
- $\cos \varphi$ je meraný u spotrebičov s prúdom $I_n > 0,4$ A. Pre ostatné spotrebiče sa pre výpočet príkonu uvažuje $\cos \varphi = 1$.
- Pri meraní spotrebičov s pulzným zdrojom (PC, monitor) $\cos \varphi$ nie je meraný. V takomto prípade sa pre výpočet príkonu uvažuje $\cos \varphi = 1$.

Meranie dotykového prúdu I_F

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla I_F na čelnom panely prístroja. Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie dotykového prúdu:

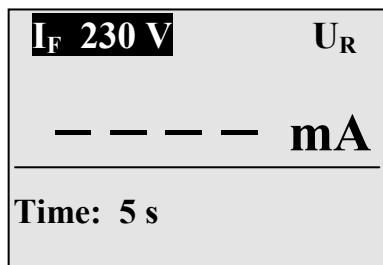

Tlačidlom OK potvrdíme meranie dotykového prúdu I_F .

Zvýrazní sa okienko pre nastavenie času merania.


Zmenu času merania uskutočníme tlačidlami \blacktriangle , \blacktriangledown a potvrdíme tlačidlom OK.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2) a zapneme jeho vypínač.
- Stlačíme štartovacie tlačidlo ŠTART!
- Hrotom meracej sondy, ktorú sme zasunuli do zdierky (4) sa pripojíme na všetky vodivé kovové časti elektrického spotrebiča.
- Prebehne meranie, ktoré sa ukončí automaticky samo.

Meranie zvyškového napätia U_R

Meranie sa navoľuje krátkym stlačením tlačidla I_F na čelnom panely prístroja.

Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie dotykového prúdu. Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown prepneme na meranie U_R a potvrdíme OK.

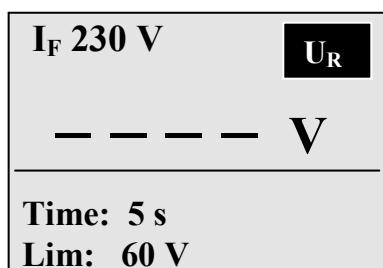


Zmenu času merania a hodnoty prípustného zvyškového napäťia volíme pomocou tlačidiel ▲ a ▼ a potvrdíme tlačidlom OK.

- Meraný spotrebič pripojíme do meracej zásuvky (2) a zapneme jeho vypínač.
- Stlačíme štartovacie tlačidlo ŠTART!
- Prístroj otestuje stav spotrebiča, či nie je na ňom zvyškové napätie a stav prístoja.
- Potom zapne meraciu zásuvku (spotrebič) na 5 sekúnd na napätie 230 V.
- Po uplynutí 5 sekúnd (spotrebič) sa vypne a začne odpočet času, ktorý je nastavený.
- Po vynulovaní časovača na displeji sa zobrazí zvyškové napätie.

Nastavenie limitných hodnôt

Limitný režim aktivujeme resp. deaktivujeme stlačením tlačidla LIM.

Ak je limitný režim aktívny je zobrazená v ľavom dolnom rohu displeja nastavená limitná hodnota.

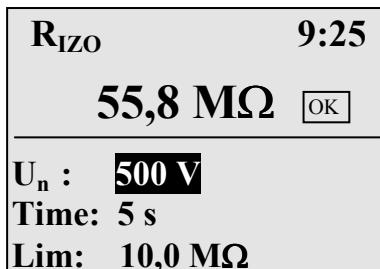

Pri meraní je potom výsledok vždy porovnávaný s nastavenou limitnou hodnotou.

- Ak je výsledok v rámci nastavenej limitnej hodnoty zobrazí sa za výsledkom – **OK**
- Ak výsledok prekročil limitnú hodnotu zobrazí sa za výsledkom - **ERROR**


Nastavenie limitných hodnôt:

Nové nastavenie limitných hodnôt sa uskutočňuje tlačidlami ▲ alebo ▼. Nastavenú hodnotu potvrdíme tlačidlom OK.

Pamäťový režim

Krátkym stlačením tlačidla **MEM** ukladáme výsledky jednotlivých meraní do pamäti.

Ak tlačidlo **MEM** podržíme stlačené cca 2 sekundy dostaneme sa do pamäťového režimu MEM.

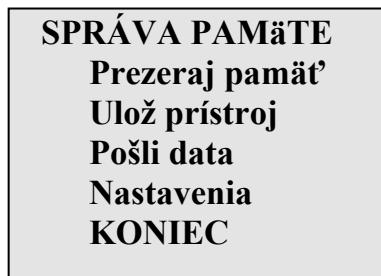

Výstup z pamäťového režimu sa uskutočňuje navolením akéhokoľvek meracieho režimu.

- režim **Prezeraj pamäť** slúži na prezeranie výsledkov jednotlivých meraní, ktoré sú uložené v pamäti prístroja. Pamäť prístroja sa skladá z buniek, ktoré reprezentujú jednotlivé uložené spotrebiče. Do pamäte sa spotrebiče ukladajú vo forme max. 7 miestnych čísel. Jeden spotrebič (jedna bunka) teda predstavuje niekoľko meraní.
- režim **Ulož prístroj** slúži na uloženie do pamäti nového spotrebiča. Zadáva sa maximálne 7 miestne číslo, ktoré je možné zadáť z klávesnice prístroja, alebo prostredníctvom snímača čiarkového kódu.
- režim **Pošli data** slúži na presunutie nameraných výsledkov z pamäte prístroja do počítača, kde je možné pomocou programového vybavenia ELSOFT 3.0 vytvoriť meracie protokoly, archivovať ich resp. tlačiť.
- Režim **Nastavenia** slúži na nastavenie aktuálneho dátumu, času a jazyka komunikácie

Prezeraj pamäť

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Prezeraj pamäť** a stlačíme OK. Na displeji sa zobrazí pamäť uložených spotrebičov.

Dátum	Čas
8888888	
1234567	
2233445	
0012345	

Dátum a čas kedy bol do pamäte uložený daný spotrebič

max. 7 miestne čísla uložených spotrebičov

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadovaný spotrebič a stlačíme OK.

Na displeji sa zobrazia výsledky meraní pre daný spotrebič.

Spätný výstup z tohto režime sa uskutočňuje pomocou tlačidla ŠTART.

Ulož prístroj

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Ulož prístroj** a stlačíme OK.

Na displeji sa zobrazí prázdna obrazovka.

Tlačidla prístroja majú v tomto režime numerickú funkciu a je možné pomocou nich zadáť do pamäte prístroja číslo nového spotrebiča.

Číslo nového sporebiča je možné do pamäte prístroja zadáť aj pomocou snímača čiarkového kódu. Číslo spotrebiča môže byť maximálne 7 miestne.

Zadané číslo potvrdíme OK.

Všetky nasledujúce merania sa budú ukladať na toto miesto pamäte.

Pošli data

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Pošli data** a stlačíme OK.

Namerané výsledky, ktoré sú uložené v pamäti prístroja sa presunú do pamäte počítača.

Nastavenia

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Nastavenia** a stlačíme OK.
Na displeji sa zobrazí menu pre nastavenie aktuálneho dátumu, času a jazyka.



Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme nastavenie dátumu alebo času a potvrdíme **OK**.

Na displeji sa zobrazí menu pre nastavenie dátumu alebo času.

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadované poličko a stlačíme **OK**.


Klávesnicami, ktoré majú v tomto režime numerickú funkciu zapíšeme aktuálny dátum alebo čas.

Novonastavený dátum alebo čas potvrdíme tlačidlom **OK**.

Mazanie pamäti

V režime **Prezeraj pamäť** si kurzormi ▲ a ▼ nastavíme požadovaný spotrebič a stlačíme MEM.

Na displeji sa zobrazí:

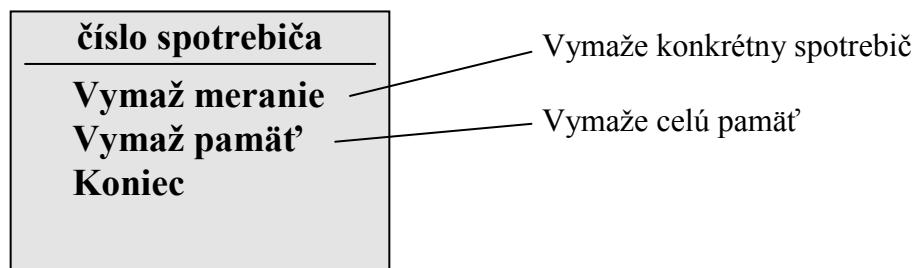

Režim **Vymaž pamäť** slúži na vymazanie celej pamäti.

Režim **Vymaž meranie** slúži na vymazanie jedného spotrebiča.

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadované vymazanie a stlačíme OK. Podľa navolenia prebehne vymazanie buď celej pamäte alebo konkrétneho spotrebiča.

Technické parametre:

Izolačný odpor:

Meracie napäťia:	500 V, 250 V, 100 V, 50 V, DC
Merací rozsah:	0,05÷50,00 MΩ, 0,10÷100,00 MΩ, 0,25÷250,00 MΩ, 0,50÷500,00 MΩ
Presnosť merania:	±(3% MH + 10D)

Odpor ochranného vodiča: 200 mA

Merací prúd:	≥ 200 mA
Merací rozsah:	0,001 ÷ 10,00 Ω
Presnosť merania:	±(1,5% MH + 6D)

Odpor ochranného vodiča: 10 A

Merací prúd:	≥ 10 A, AC
Merací rozsah:	0,001 ÷ 1,00 Ω
Presnosť merania:	±(2,5% MH + 6D)

Úbytok napäťia na ochr. vodiči: 10 A

Merací prúd:	≥ 10 A, AC
Merací rozsah:	0,0 ÷ 10,0 V
Presnosť merania:	±(2,5% MH + 6D)

Unikajúci prúd náhradnou metódou:

Meracie napäťie:	40 V, AC
Merací rozsah:	0,001 ÷ 20,00 mA
Presnosť merania:	±(2% MH + 5D)

Unikajúci prúd rozdielovou metódou:

Unikajúci prúd priamou metódou:	
Meracie napäťie:	230 V, AC
Merací rozsah:	0,01 ÷ 20,00 mA (rozdielova metóda)
	0,001 ÷ 20,00 mA (priama metóda)
Presnosť merania:	±(2% MH + 5D)

Prúd odoberaný spotrebičom:

Merací rozsah:	0,0 ÷ 16,0 A
Presnosť merania:	±(2% MH + 4D)

Príkon meraného spotrebiča:

Merací rozsah:	0 ÷ 3500 W
Presnosť merania:	±(3% MH + 5D)


Dotýkový prúd:

Merací rozsah:	0,001 ÷ 3,000 mA
Presnosť merania:	±(2% MH + 5D)


Zvyškové napätie

0 ÷ 360 V
± (5% MH + 5D)


Meranie pomocou adaptéra MA 06

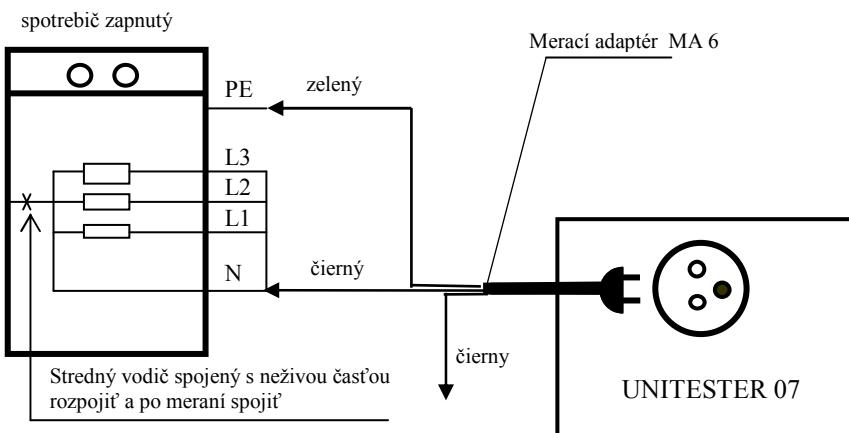

- ✿ Pripojenie spotrebiča pri meraní izolačného odporu R_{ISO} a unikajúceho prúdu I_D

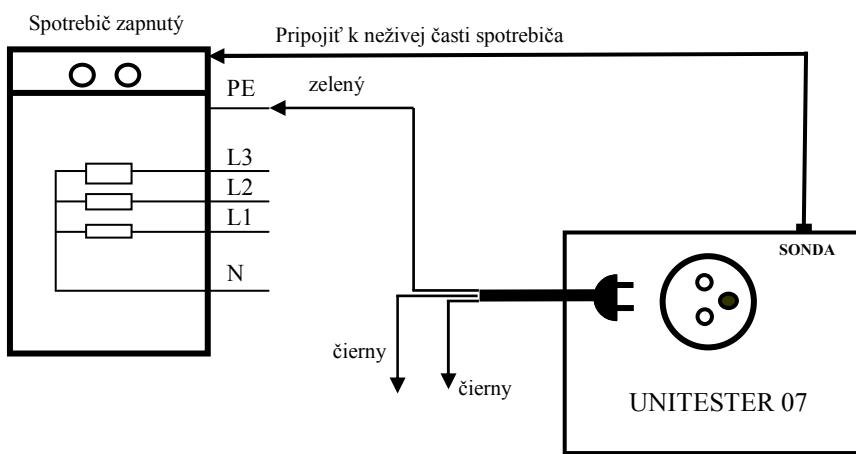


- ✿ Pripojenie spotrebiča pri meraní odporu ochranného vodiča R_{PE}

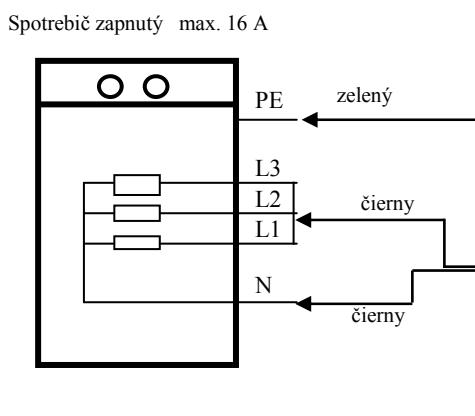

- ✿ Pripojenie spotrebiča pri meraní odoberaného prúdu I_n , $\cos\phi$, príkonu P a unikajúceho prúdu priamou metódou I_{PE}

Spotrebič zapnutý max. 16 A

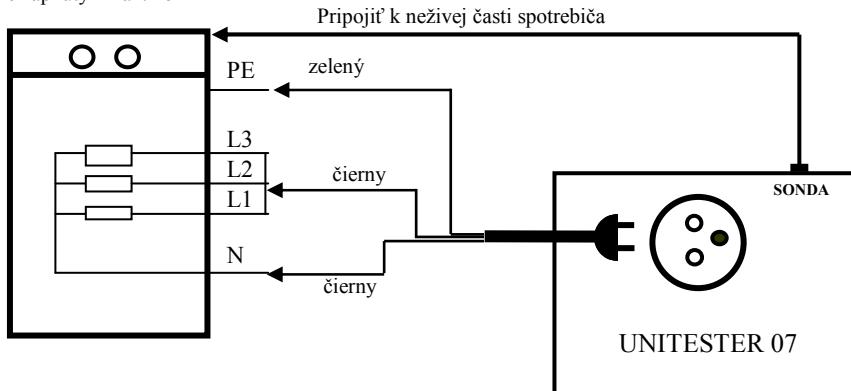

✿ Pripojenie spotrebiča pri meraní dotykového prúdu I_F

Rozsah dodávky:

Kompletnú dodávku tvorí:

- ☛ prístroj UNITESTER 07
- ☛ brašna na prístroj a príslušenstvo
- ☛ prívodná napájacia šnúra
- ☛ merací prívod na meranie ochranného vodiča a dotýkového prúdu
- ☛ záručný list
- ☛ návod na obsluhu

Voliteľné príslušenstvo:

K prístroju UNITESTER 07 je možné ako voliteľné príslušenstvo doobjednať:

- ☛ programové vybavenie **ELSOFT 3.0**
- ☛ adaptár pre meranie spotrebičov bez zástrčky resp. trojfázových **MA06**
- ☛ snímač čiarového kódu **SK07**

ELECTRON spol. s r.o.
Jelšová 24
080 05 Prešov
Slovenská republika

www.electron.sk

Telefón:
051-772 30 79
Fax:
051-772 30 79

electron@electron.sk